

R6宍粟市内通学路対策一覧(千種中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
千種小学校	5-35	千種町黒土115 柳谷自動車鉱油(株) 前	横断歩道の線が薄くなっており、道に穴が空いている。	令和5年度、横断歩道塗り替え、また、市道千草黒土線の穴凹についても修繕済み。			○	○		
	5-36	千種町岩野辺 2038-1付近 国道 429号線沿い (株)ニ チフレ千種の北東	側溝に蓋がなく、過去に何度も児童が転落したことがある。	注意を促すために視線誘導標(デリネーター)を3本設置した。(R5) 要望箇所は、道路拡幅および歩道整備事業(R6着手)区間のため、今年度、進めている道路設計において当該対策も検討する。		○				
	5-37	千種町千草201付 近 千草真西橋線	道に大きな穴が空いている。	令和5年度、修繕済み。			○			
	5-38	千種町千草73付近 岩野辺川に沿った 正福寺横の市道	正福寺の壁の接合部が割れており、大きな地震があった時に通学路側に倒壊する危険がある。	令和5年度、正福寺対応済み。			○		○	
	5-39	千種町千草727-2 県立千種高等学校 東側グラウンド前 付近	雑草の成長が激しく、歩道をふさぐような状態になっている。	令和5年度に土地所有者へ定期的に雑草の駆除を行うよう依頼する。					○	
	3-45	千種町千草160付 近 千種市民局北側か ら上町バス停付近	雨天時に大型車が通ると危険である。(29-50と同箇所)	路肩が狭くグリーンベルトが整備できないため、令和3年度に学童注意看板を設置済。		○				
	3-46	岩野辺2038-1～千 草849-7付近 (株)ニチフレ～千 草交差点の間	歩道がなく、交差点側はセンターラインがないため、大型車がすれ違い危険である。(27-10と同箇所)	千種交差点から東(L=280m)の歩道整備工事は完了した。(R5) 続き区間(480m)についても、道路拡幅および歩道整備事業に着手(R6)しており、今年度は道路設計を行っている。 暫定対策として、R3年度に学童注意看板を設置した。		○				

R6宍粟市内通学路対策一覧(千種中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
千種 小学校	2-34	千種町千草87-1付近 ヤマザキショップ 木梨前	横断歩道がなく、登校時には交通 量も多いため危険である。	令和3年度に横断歩道を設置済。			○	○		
	2-35	千種町千草73番地 付近 岩野辺川沿	道幅が狭く、川側の壁が低いため 危険である。	道幅を拡張することは困難なため、 通学指導で対応する。					○	
	2-36	千種町千草71番地 付近	歩道内に電柱が立っており、グリー ンベルトをはみ出して歩くことになり 危険である。	電柱の移設が困難であるため、通 学指導で対応する。					○	
	29-50	千種市民局北側か ら上町バス停付近	雨天時に大型車が通ると危険。	道路拡幅難しいため、通学指導に より対応					○	
	27-11	七野・下河野の字 界付近	歩道未整備であり、見通しの悪い 急カーブとなっているため、歩行者 にとっても車両にとっても危険であ る。	交通安全対策事業(視距改良・令 和4年度夏完成)により急カーブに よる見通しの悪さも解消され、広い 路肩を整備済。(小学校・中学校と もにスクールバスを運行している区 間である。)		○				
	26-84	宮本建材前歩道	冬季凍結しやすいカーブ区間で あり、車両の乗り上げの危険性あり。	歩道除雪の関係上ガードパイプ等 の設置が難しいため、凍結防止対 策の徹底 通学指導により対応		○			○	
千種中 学校	5-40	千種町河呂60-5 千種中学校登校坂 入口	坂を下り道路に出るところに歩道が あるが、カーブミラーに歩道が映ら ず危険である。数年前に保護者と 高校生の接触事故が起こっている。 令和2年度に停止線と外側線に 沿う破線を塗り替える対策をしてい ただいているが、危険が解消された とは言えない。	令和5年度、カーブミラー交換、停 止線更新済み。			○			
	5-41	千種町岩野辺 1450-4付近	建物が見通しを悪くしているが、坂 から車が勢いよくでくる。国道に 出る交差点にカーブミラーがなく、 国道を自転車而下りながら登校す る生徒が恐怖を感じることもある。	令和5年度、市道岩野辺河呂線に 注意看板を設置済み。			○			
	5-42	千種中学校 千種 黒土通学路	国道から黒土方面を通る坂道が狭 くカーブが多い。カーブミラーがなく 車から生徒が確認できないことが 多く危険である。	スピードが上がりやすくなる急な坂 道の起点・終点に、「通学児童生徒 注意、スピード落とせ」の注意看板 を設置した。(R6)		○				
	2-37	千種町河呂60-5付 近 千種中学校登校坂 口	停止線やカーブミラーの注意表示 が見えづらく、土井久線への見通し が悪い。	外側線に沿う破線を令和2年度に 塗り替え済。 停止線については、令和3年度に 塗り替え済。			○			
	26-85	ニチフレ千草東側 路肩	カーブに面している上、歩道がない 部分があり通学路としては狭く危 険。	路肩部のカラー舗装を実施 (対策済み)		○				
	26-98	千種小学校東部の 市道から県道間	幅員が狭い道路に落差が大きい水 路があり転落の危険性あり。	蓋つき水路に改修(対策済み)			○			